

СЕРДЕЧНИКИ ИЗ МАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Магнитные материалы применяются для изготовления индуктивных элементов радиоэлектронной аппаратуры - трансформаторов, дросселей, катушек, магнитных головок, преобразователей, устройств согласования и симметрирования антенн, датчиков температуры, магнитных экранов и др.

Металлические магнитные материалы обладают наивысшими значениями магнитной проницаемости (μ_H до 10^5), магнитной индукцией насыщения и температурной стабильностью, но имеют низкое удельное сопротивление ($\rho < 10^{-8}$ Ом \cdot м), что приводит к резкому возрастанию вихревых токов и снижению параметров при повышении частот.

Ферриты и магнитодиэлектрики являются магнитными материалами с менее высокой, чем у металлов магнитной проницаемостью (μ_H до $5 \cdot 10^4$) и магнитной индукцией насыщения, но с значительно более высоким удельным сопротивлением ($\rho \sim 10^{14}$ Ом \cdot м).

По значению коэрцитивной силы эти материалы делятся на магнитомягкие ($H_C \sim 5$ А/м), имеющие самое широкое применение, и магнитотвердые (H_C до $3 \cdot 10^5$ А/м), используемые в магнитных системах громкоговорителей, гистерезисных двигателей, устройств магнитной записи и др.

ФЕРРИТОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Ферриты - это соединения двойных окислов железа и одно-двухвалентных металлов (никеля, цинка, марганца, бария, лития и др.), обладающие свойствами ферромагнетизма. Технология их изготовления позволяет получать материалы с различными заданными параметрами, что наряду с высокими электромагнитными параметрами и простотой изготовления деталей из ферритов обусловило их применение практически во всех областях электроники.

Марки магнито-мягких ферритов	1000НМ, 1500НМ, 2000НМ, 3000НМ, 100НН, 400НН, 400НН1, 600НН, 1000НН, 2000НН	700НМ, 1000НМ3, 1500НМ-1, 1500НМ3, 2000НМ1, 7ВН, 20ВН, 50ВН, 100ВН, 150ВН	4000НМ, 600НМ1, 6000НМ1, 10000НМ1, 2000НМ	2500НМС1, 3000НМС	300ННИ, 300НН1, 350ННИ, 450ННИ, 1000ННИ, 1100ННИ, 1100НМН	100ВНП, 350ВНП, 55ВНП, 60ВНП, 65ВНП, 90ВНП, 150ВНП, 200ВНП, 300ВНП	50ВНС, 90ВНС, 200ВНС, 300ВНС	500МТ, 500НТ, 500НТ1, 1000НТ, 1000НТ1, 2000НТ, 2000МТ, 2000МТ, 5000МТ	800НН, 1200НН1, 1200НН2, 1200НН3	200ВНРП, 800ВНРП
Свойства	Высокие μ и t_{ga} . Для слабых и сильных магнитных полей на частотах до 30МГц.	Термостабильные ферриты с высокими μ и добротностью.	Высокая μ .	Малый t_{ga} в сильных электромагнитных полях, повышенная μ при высоких температурах.	Повышенное значение и температурная стабильность импульсной магнитной проницаемости.	Повышенный коэффициент перестройки по частоте, малый t_{ga} на частотах до 250МГц.	Малые t_{ga} и амплитудная нестабильность магнитной проницаемости, высокое значение T_K .	Высокая механическая прочность и износостойчивость, однородная структура, высокие электромагнитные параметры.	Прямопропорциональная зависимость μ от окружающей температуры.	Высокое значение магнитных потерь в достаточно широкой полосе частот.
Применение	Сердечники для бытовой и специальной РЭА и аппаратуры проводной дальней связи.	Кольцевые, стержневые и броневые сердечники и сердечники для антенн.	Сердечники для трансформаторов, делителей напряжения, преобразователей постоянного напряжения и др.	Сердечники для телевизионной аппаратуры - ТВС, импульсных трансформаторов, преобразователей постоянного напряжения.	Кольцевые и стержневые сердечники импульсных трансформаторов.	Сердечники для перестрываемых контуров РЭА.	Стержневые, кольцевые сердечники для широкополосных согласующих трансформаторов.	Сердечники для магнитных головок.	Сердечники для бесконтактных датчиков температуры.	Для магнитного экранирования и поглощения радиопомех.

Высокие частоты - частоты более 5 МГц

Слабые поля - напряженность которых на порядок меньше коэрцитивной силы магнитомягкого материала.

Сильные поля - поля, при которых значение магнитной индукции более 0,05-0,1 Тл

Характеристики:

μ_0 - начальная магнитная проницаемость;

T_K - температура Кюри;

t_{ga} - тангенс угла магнитных потерь;

H_C - коэрцитивная сила.

СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ ФЕРРИТОВЫХ СЕРДЕЧНИКОВ

M 2000 НМ 1-17 К 40x25x11

Типоразмер сердечника

Конфигурация сердечника

Порядковый номер разработки

Особые свойства

Начальная магнитная проницаемость

Изделие из магнитных материалов

Для отмеченных в таблице материалов вместо начальной магнитной проницаемости в обозначении изделия указывается:

НМ	Марганец-цинковые НМ для слабых магнитных полей	ВНРП	Никель-цинковые ВЧ радиопоглощающие	СЧ	СВЧ поликристаллические ²
НН	Никель-цинковые НН для слабых магнитных полей	ВБФ	Барий-cobальтовые ВЧ со структурой ферроспинела	СЧК	СВЧ монокристаллические ²
ННП	Никель-цинковые НН для перестройки частоты	ННС	Никель-цинковые НН для сильных магнитных полей	СЧА	СВЧ анизотропные поликристаллические ²
МТ	Марганец-цинковые твердые	НМС	Марганец-цинковые НЧ для сильных магнитных полей	АФМК	Антферомагнитные монокристаллические ²
НТ	Никель-цинковые твердые	ВНС	Никель-цинковые ВЧ для сильных магнитных полей	БИ	Барневые изотропные ³
МК	Марганец-цинковые монокристаллические	НМИ	Марганец-цинковые НЧ для импульсных полей ¹	БА	Барневые анизотропные ³
ВН	Никель-цинковые ВЧ для слабых магнитных полей	ННИ	Никель-цинковые НЧ для импульсных полей ¹	СИ	Странические изотропные ³
ВЛ	Литий-цинковые ВЧ для слабых магнитных полей	ВНН	Никель-цинковые ВЧ для импульсных полей ¹	СА	Странические анизотропные ³
ВНП	Никелевые и никель-цинковые для перестройки частоты	ВЛИ	Литий-цинковые ВЧ для импульсных полей ¹	КА	Кобальтовые анизотропные ³

¹ - импульсная магнитная проницаемость;

² - первоначальная длина волны, для которой применяется материал;

³ - максимальное значение произведения остаточной индукции на коэрцитивную силу, а после обозначения марки феррита - значение коэрцитивной силы намагниченности.

МАГНИТОДИЭЛЕКТРИКИ

К магнитодиэлектрикам относятся композиционные материалы, изготовленные из смеси порошкообразного ферромагнетика с изоляционным связующим материалом и именуемые по типу входящего ферромагнетика - альсиферовый (рабочая частота до 20 МГц), карбонильный (до 100 МГц) и молибден-permаллоевый (до 0,3 МГц).

Благодаря высоким значениям удельного сопротивления и температуры Кюри магнитодиэлектрики обладают высокой временной и температурной стабильностью магнитной проницаемости и частоты перемагничивания и применяются в индуктивных элементах фильтров, многозвенных линий задержки, линий многоканальной проводной связи, радиоаппаратуре, там где необходимо обеспечение высокой стабильности и надежности устройств.

* Вместо начальной магнитной проницаемости в обозначении указанна рабочая частота.

Наименование магнитодиэлектрика	
ТЧ	Тонально-частотный состав
ВЧ	Высокочастотный состав
П	Прессованный Мо-permаллой
Р	Карбонильное железо для радиоаппаратуры
ПС	Карбонильное железо для аппаратуры электросвязи

СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ СЕРДЕЧНИКОВ ИЗ МАГНИТНЫХ ДИЭЛЕКТРИКОВ

М П К 140-4 КП 24x13x7

Типоразмер
Конфигурация сердечника
Порядковый номер разработки
Начальная магнитная проницаемость
Наличие температурной компенсации
Изделие из магнитных материалов

ТИПЫ СЕРДЕЧНИКОВ



КОЛЬЦЕВЫЕ СЕРДЕЧНИКИ

Применение: в импульсных, согласующих, симметрирующих и широкополосных трансформаторах, линейных фильтрах, катушках индуктивности, дросселях и трансформаторах вторичных источников питания.

Свойства: обеспечивает необходимое напряжение при малой потребляемой мощности с минимальными потерями на рассеяние, дешев в изготовлении, возможно одновременное использование нескольких сердечников с вертикальной сборкой.

КОНФИГУРАЦИИ

ШИФР	Размеры в обозн.	Наименование сердечника
К	Dxdh	Кольцевой

Выпускается большой ряд типоразмеров с D от 3 до 180 мм. Имеются модели со скругленными кромками и с защитным покрытием.




Индуктивность катушки на кольцевом сердечнике можно рассчитать по формуле:
 $L = \mu_0 h (D-d)/2500(D+d)$

Ш-ОБРАЗНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ

Применение: в трансформаторах статических преобразователей постоянного напряжения, строчных трансформаторах и др РЭА в диапазоне 1-100 кГц.

Свойства: обеспечивает наибольшее полное сопротивление в параллельной схеме на нижней частоте рабочего диапазона при минимальном количестве витков в обмотке, что предотвращает дополнительные потери, вызванные собственной емкостью, а также уменьшает индуктивность рассеяния.

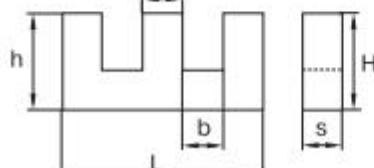

Выпускаются ШП-образные сердечники с зазором для снижения влияния подмагничивающего поля и расширения рабочего диапазона частот, а также низкопрофильные сердечники типа Ш и ШП для изготовления малогабаритных микромодульных источников питания с частотой до 1 МГц.

КОНФИГУРАЦИИ

ШИФР	Размеры в обозн.	Наименование сердечника
Ш	ахs	Ш-образный
ШП	ахs	Ш-образный замкнутый



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Типоразмер Ш ахs, мм	Размер, мм				Эффект. длина пути маг. линии l _{эфф} , мм	Эффект. площадь попер. сеч. S _{эфф} , мм ²
	L	H	h	b		
Ш2.5x2.5	10	5	3.2	2.5	21,5	7,63
Ш3x3	12	6	4	2.5	26,4	10,5
Ш4x4	16	8	5.2	3.2	34,5	19,3
Ш5x5	20	10	6.5	4.0	43,1	30
Ш6x6	24	12	8	5.0	52,9	42,4
Ш7x7	30	15	9.5	6.0	62,9	62
Ш8x8	32	16	11.5	7.5	75,2	69,2
Ш12x15	42	21	15	9.0	96,7	180
Ш12x20	42	32.5	15	9.0	96,7	240
Ш20x28	65	32.5	22	12	144	577

СТЕРЖНЕВЫЕ СЕРДЕЧНИКИ


Применение: в качестве элементов подстройки, в ВЧ-дросселях, антенах (400НН, 150ВЧ).

Свойства: технологичны.

КОНФИГУРАЦИИ

ШИФР	Размеры в обозначении	Наименование сердечника
С	DxL	Стержневой (А)
ПС	DxL	Стержневой подстроочный (А)
Т	DxdxL	Трубчатый (В)
ПТ	DxdxL	Трубчатый подстроенный (В)
ПР	DxsxL	Резьбовой подстроенный (С)


Размеры и тип подстроенных стержневых сердечников указываются в технических характеристиках основного сердечника.

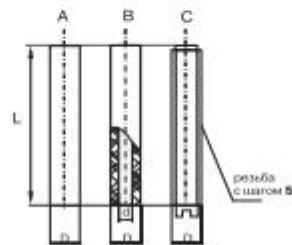

МНОГООТВЕРСТНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ

Применение: в разветвителях, ответвителях, сумматорах, высокочастотных фильтрах кабельных сетей и аппаратуры приема и обработки телевизионного сигнала.


Свойства: обеспечивают необходимое напряжение при малой потребляемой мощности с минимальными потерями на рассеяние, технологически эффективны для суммирования и разделения сигнала.

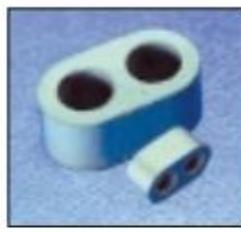

КОНФИГУРАЦИИ

ШИФР	Размеры в обозначении	Наименование сердечника
Tr	LxBxS d-n	п-отверстный


Производятся сердечники эллиптические и цилиндрические с количеством отверстий 2, 4, 6 и более.

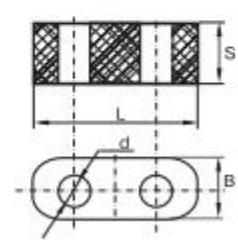

П-ОБРАЗНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ

Применение: в импульсных трансформаторах, в выходных трансформаторах строчной развертки.

Свойства: обладая высокой магнитной проницаемостью, обеспечивает необходимое напряжение при малой потребляемой мощности.

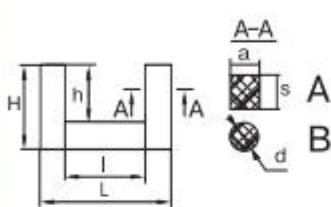

КОНФИГУРАЦИИ

ШИФР	Размеры в обозн.	Наименование сердечника
ПП	Ixaxs	П-образный (А)
ППП	Ixaxs	П-образный замкнутый
ПК	Ixd	П-образный круглого сечения диаметром d (В)
ПКП	Ixd	П-образный замкнутый круглого сечения диаметром d

Исключение: в сердечнике ТВС кинескопа с углом отклонения 70° первый размер - "53" указывает ширину S.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Типоразмер	Размер, мм					Эффект длина пути маг. линии, см	Эффект площадь попр. сеч., Бзфф, см ²
	d(a)	L	H	I	h		
ПК20Х16	16	50	30	20	15	16	1,82
ПК26Х13	13	51	21	26	11	12,8	1,11
ПК30Х16	16	60	30	30	20	16,5	1,82
ПК38Х14	14	65	34	38	19	18,7	1,37
ПК40Х16	16	70	33	40	20	19,9	1,71
ПК40Х18	18	74	36	40	20	20,8	2,32
ПК48Х20	20	86	46	48	28	26	2,89
ПП24Х15Х15	15	54	33	24	19	17,2	1,67

БРОНЕВЫЕ И ЧАШЕЧНЫЕ СЕРДЕЧНИКИ

Собираются из 2 чашек и стержня подстройки индуктивности


Применение: универсально.

Свойства: высокая добротность в заданной полосе частот, низкий вносимый коэффициент нелинейных искажений, отсутствие полей рассеяния, возможность подстройки, малые габариты.



КОНФИГУРАЦИИ

ШИФР	Размеры в обозначении	Наименование сердечника
БЧ	d1	Броневой цилиндрический Чашка к сердечнику Б (А)
БЧ	d1x2h1(a, б)	Чашечный с 2 верт. сквозными пазами а - с 1 верт. сквозным пазом б - с 2 гориз. закругленными пазами Чашка к сердечнику БЧ (В)
Ч	d1xh1(a, б)	Чашка к сердечнику БЧ (В)
СБ	d1 или d1x2h1	Броневой чашечный "Гладкая чашка" к СБ
ЧГ	d1 или d1xh1	"Гладкая чашка" к СБ с резьбой (С)
ЧР	d1 или d1xh1	"Гладкая чашка" к СБ с резьбой (С)

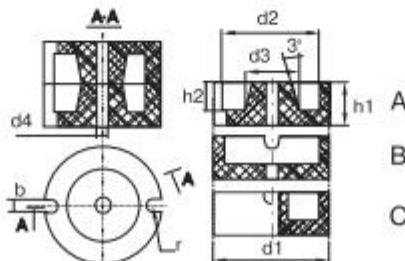

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Типоразмер	Размер, мм					
	d1	d2	d3	d4	h1	h2
46	6,6	5	2,8	1,0	2,7	1,8
49	9,3	7,5	3,9	2,0	2,7	1,8
411	11,3	9,0	4,7	2,0	3,3	2,2
414	14,4	11,6	6,0	3,0	4,2	2,8
418	18,4	14,9	7,6	3,0	5,3	3,6
422	22,0	17,9	9,4	4,4	6,8	4,6
426	26,0	21,2	11,5	5,4	8,1	5,5
430	30,5	25,0	13,5	5,4	9,5	6,5
436	36,2	29,9	16,2	5,4	11,0	7,3
442	43,1	35,6	17,7	5,4	14,9	10,1
448	48,7	39,5	20,4	7,3	15,9	10,3